




ЗАО «МАССА-К»

Платформа весовая 4D-R_ весов платформенных

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Тв5.179.049 РЭ)

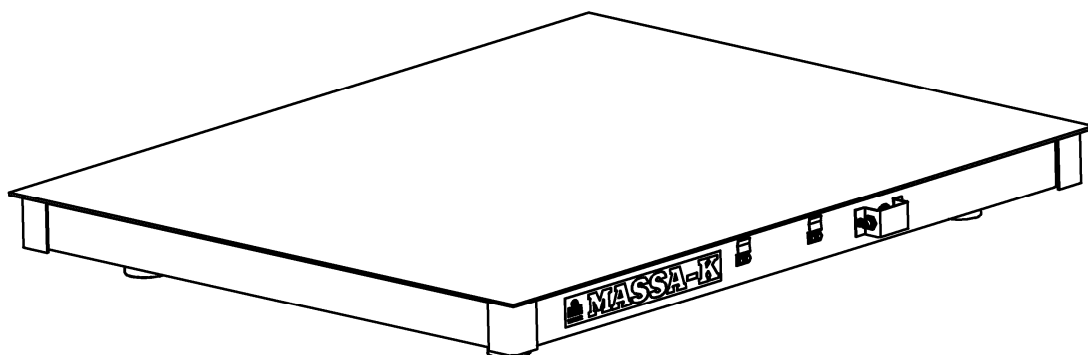

Прочтите перед эксплуатацией

Содержание

1 Введение	3
2 Назначение	3
3 Технические данные	3
4 Комплектность	5
5 Конструкция	5
6 Сборка платформы.....	6
7 Работа	6
7.1 Взвешивание товара.....	6
7.2 Работа с тарой.....	7
8 Упаковка.....	7
9 Указание мер безопасности.....	7
10 Уход за платформой весовой	7
11 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов	7
12 Транспортирование и хранение	7
13 Калибровка	8
14 Возможные неисправности	10
15 Поверка платформы	11
16 Гарантии изготовителя	11
17 Свидетельство о приемке	12
18 Заключение о поверке.....	12
Приложение А. Корешок гарантийного талона.....	13

1 Введение

Настоящее руководство является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем технические и метрологические характеристики платформы весовой 4D-P_.

2 Назначение

2.1 Платформа весовая 4D-P_ в составе весов платформенных предназначена для статического взвешивания грузов на промышленных и торговых предприятиях.

Обозначения платформы весовой:

4D - P.SP -2 - 1000

Материал платформы	
-	Сталь общего назначения
.S	Сталь нержавеющая
SP	Грузоприемная платформа с листом из нержавеющей стали

Размер платформы	
2	1250x1000
3	1500x1250
7	2000x1500

Наибольший предел взвешивания	
1000	1000 кг
1500	1500 кг
2000	2000 кг
3000	3000 кг

2.2 Условия эксплуатации

Рабочая область значений температуры* от минус 30 до +50°С

Нормальная область значений температур окружающей среды...от минус 10 до +40°С

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °С, не более90 %

Диапазон атмосферного давления, кПаот 84,0 до 106,7

Класс защиты..... IP68

Электропитание: стабилизированное напряжение, Вот 4,75 до 5,25

3 Технические данные

3.1 Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ Р 76 - средний (III) .

3.2 Наименьший предел взвешивания (НмПВ), наибольший предел взвешивания (НПВ), цена поверочного деления (e), дискретность отсчета (d), предел выборки массы тары и пределы допускаемой погрешности в зависимости от модификации платформы весовой приведены в таблице 3.1.

3.3 Размах результатов измерений не должен превышать абсолютных значений пределов допускаемой погрешности.

* В рабочей области значений температуры дополнительная погрешность может превышать основную на $\pm e$.

3.4 Погрешность при нецентральной постановке груза массой равной 1/3 от НПВ платформы не должна превышать пределов допускаемой погрешности для данной нагрузки.

3.5 Погрешность после выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой погрешности в интервалах взвешивания для массы нетто.

3.6 Порог чувствительности..... 1,4d

3.7 Пределы допускаемой погрешности ненагруженной платформы после применения устройства установки на нуль $\pm 0,25e$

Таблица 3.1

Модификации платформы весовой	НмПВ, кг	НПВ, кг	Цена поверочного деления (e) и дискретности отсчета (d), г	Предел выборки массы тары, кг	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности, г	
						При первичной поверке	При периодической поверке
4D-P_1000	4	1000	200	400	От 4 до 1000 вкл. Св. 100 до 400 вкл. Св. 400 до 1000 вкл.	± 100 ± 200 ± 300	± 200 ± 400 ± 600
4D-P_1500	10	1500	500	600	От 10 до 1500 вкл. Св. 250 до 1000 вкл. Св. 1000 до 1500 вкл.	± 250 ± 500 ± 750	± 500 ± 1000 ± 1500
4D-P_2000	10	2000	500	800	От 10 до 2000 вкл. Св. 250 до 1000 вкл. Св. 1000 до 2000 вкл.	± 250 ± 500 ± 750	± 500 ± 1000 ± 1500
4D-P_3000	20	3000	1000	1200	От 10 до 3000 вкл. Св. 500 до 2000 вкл. Св. 2000 до 3000 вкл.	± 250 ± 500 ± 750	± 1000 ± 2000 ± 3000

3.8 Диапазон полуавтоматической установки на нуль не более, % НПВ..... 4

3.9 Диапазон первоначальной установки на нуль, не более, % НПВ..... 20%

3.10 Предел показаний массы не более, кг НПВ + 9e

3.11 Время установления показаний не более, сек..... 4

3.12 Потребляемая мощность не более, Вт..... 0,7

3.13 Интерфейс связи с индикатором..... RS-485

3.14 Габаритные размеры платформы весовой (длина, ширина, высота), не более, мм:

4D-P-2 1250, 1000, 100

4D-P-3 1500, 1250, 100

4D-P-7 2000, 1500, 100

3.15 Масса не более, кг:

4D-P-2 110

4D-P-3 160

4D-P-7 240

3.16 Средний срок службы не менее 8 лет.

4 Комплектность

4.1 Комплектность поставки приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование	Кол.	Примечание
Платформа весовая		Входит в весы:
4D-P_1000	1	4D-P_1000-A.W; 4D-P_1000-AB.W
4D-P_1500	1	4D-P_1500-A.W; 4D-P_1500-AB.W
4D-P_2000	1	4D-P_2000-A.W; 4D-P_2000-AB.W
4D-P_3000	1	4D-P_3000-A.W; 4D-P_3000-AB.W
Платформа весовая. Руководство по эксплуатации	1	
Весы платформенные. Паспорт	1	
Упаковка	1	

5 Конструкция

5.1 Платформа весовая состоит из рамы, на которой установлены четыре цифровых весоизмерительных датчика с опорами и грузоприёмной платформы (рис. 5.1).

5.2 Материал рамы - сталь общего назначения с покрытием порошковой краской (платформа 4D-P_) или сталь нержавеющая (4D-P.S_).

5.3 Датчики изготовлены из нержавеющей стали. Электронные узлы залиты водостойким герметиком.

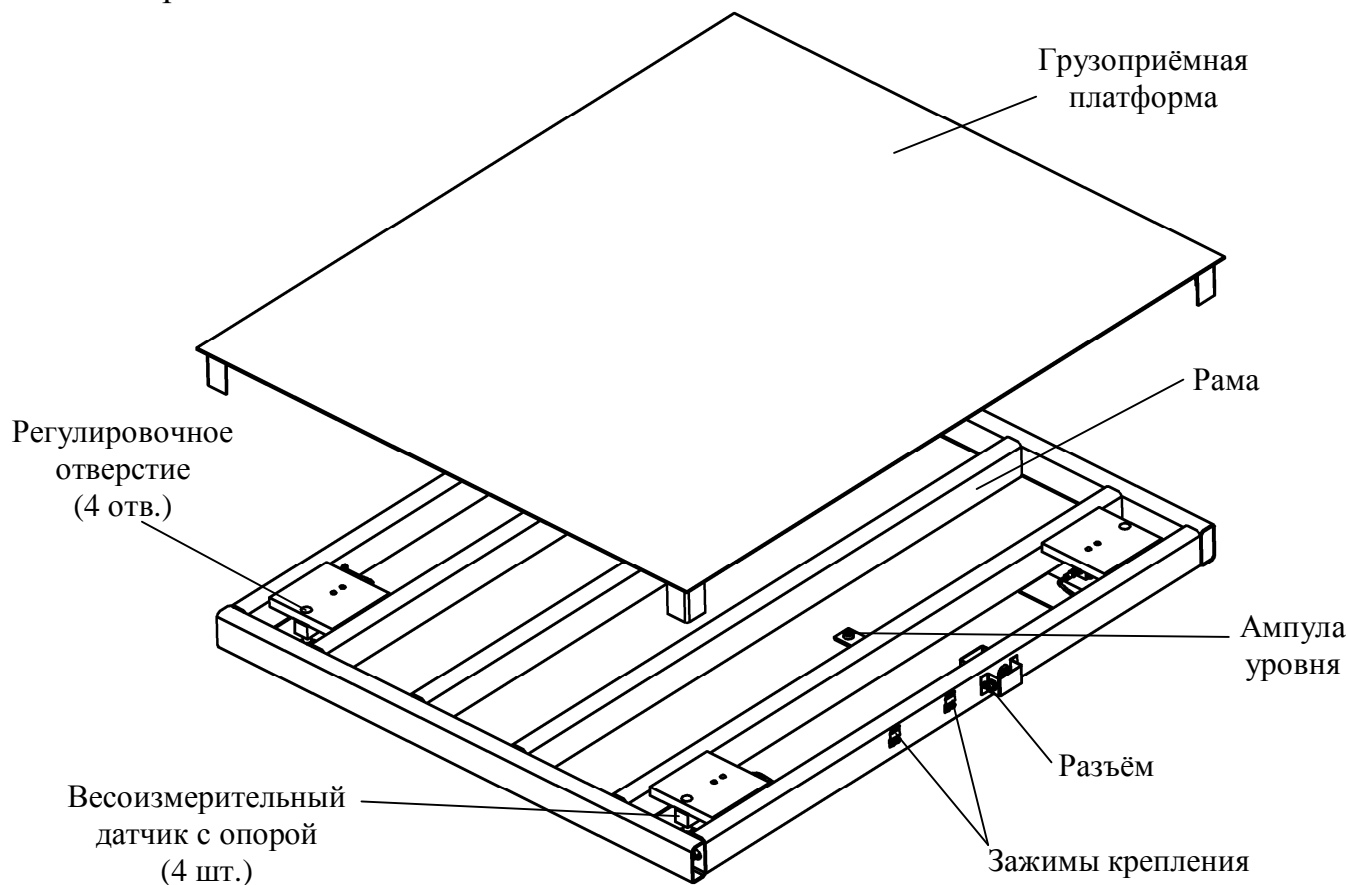


Рис. 5.1 - Платформа весовая

6 Сборка платформы

6.1 Распаковать платформу.


6.2 Снять грузоприемную платформу с рамы. Установить раму опорами на твердой горизонтальной поверхности. Вынуть заглушки из регулировочных отверстий. Используя шлицевую отвертку, установить винт каждой из опор вровень с верхней гранью весоизмерительного датчика. Поворачивая винты опор, выставить раму по уровню таким образом, чтобы воздушный пузырек ампулы уровня находился в центре. Установить заглушки на место. Установить на раму грузоприемную платформу.

6.3 Собрать весы, подключив к разьему платформы индикатор (WI 4D-A.W, WI 4D-AB.W) в соответствии с руководством по эксплуатации системы индикации SI 4D, поставляемой в комплекте с весами.


 
! При подключении индикатора будьте внимательны. Следите за совпадением ключей разъемов при их стыковке во избежание выхода весов из строя.

 
7 Работа

7.1 Взвешивание товара

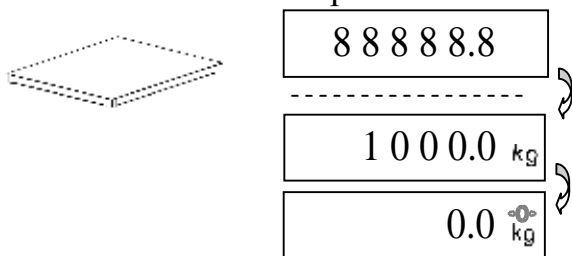

Включить весы. После прохождения теста на индикаторе последовательно высветится НПВ платформы (например, 1000 кг) и затем нулевая масса.

Примечание - При ненагруженной платформе индикатор нуля «» (ZERO) должен быть засвечен. Если индикатор не светится, необходимо нажать кнопку . Контроль состояния ненагруженной платформы должен осуществляться как при включении, так и в процессе работы с весами.



Установить товар на платформу. Процесс взвешивания завершается высвечиванием символа «kg».

 
Примечания

1 Процесс взвешивания завершается высвечиванием символа «kg» и коротким звуковым сигналом.

2 Если нагружаемая масса превысит НПВ платформы, на индикаторе высветится символ Н.

3 При работе не допускайте ударов (не бросайте груз на платформу).

7.2 Работа с тарой



1 5.0 kg

Установить тару на платформу.

 
0.0 NET kg

Нажать кнопку \bar{T} .



-1 5.0 NET kg

Снять тару. Высветятся значение массы тары со знаком минус, индикаторы нуля и тары. Индикатор нуля указывает, что платформа находится в ненагруженном состоянии, индикатор тары - что в памяти весов находится значение массы тары.



4 5.0 NET kg

Установить товар в таре на платформу, считать массу нетто.

Примечания

1 Обнуление массы тары осуществлять только при ненагруженной платформе нажатием кнопки \bar{T} .

2 Дополнительные возможности весов приведены в руководстве по эксплуатации «Система индикации SI 4D», поставляемой с весами.

8 Упаковка

8.1 Платформа весовая должна быть помещена на деревянный поддон и закрыта картоном, закрепленным упаковочной лентой.

8.2 Эксплуатационная документация, отправляемая с платформой, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой плёнки и упакована вместе с платформой так, чтобы была обеспечена её сохранность.

9 Указание мер безопасности

Электропитание платформы осуществляется от источников напряжением не более 7В, являющимся сверхнизким напряжением, при котором не требуются специальных мер безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10 Уход за платформой весовой

В регулярное обслуживание (не реже 1 раза в неделю) после окончания работы входит промывка водой наружных поверхностей платформы весовой с добавлением 0,5 % моющих средств.

11 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов

В платформе весовой драгоценных и цветных металлов не содержится.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Условия транспортирования весовой платформы в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

12.2 Платформа весовая может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов:

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», М, ИЗД. «ТРАНСПОРТ», 1983 г;

«ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ И КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ», МПС, 1969 г;

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 14.08.78;

«ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ», 2 ИЗД., М, «ТРАНСПОРТ», 1983 г;

«ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ МИНМОТФЛОТА СССР, 1979 г.

12.3 Хранение платформы весовой в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

12.4 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весовая платформа должна быть выдержана при нормальной температуре не менее 3 часов.

12.5 Транспортирование и хранение производится в горизонтальном положении в таре при штабелировании не более 10-и штук по вертикали.

13 Калибровка

13.1 Платформа весовая (весы) откалибрована на географическую широту 54°, если нет специальной пометки в свидетельстве о поверке. При эксплуатации изделия на широте, значительно отличающейся от указанной (или от широты указанной в свидетельстве о поверке), могут возникнуть погрешности. В этом случае следует обратиться в центр технического обслуживания для проведения калибровки.

Примечания

1 Калибровка (здесь и далее) - определение градуировочной характеристики платформы весовой (градуировка).

2 Калибровка должна выполняться при температуре помещения (20 ± 5) °С. Платформа весовая должна быть выдержана в помещении, где проводится калибровка, не менее 1 часа.

3 Калибровку проводите эталонными гирями класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений.

4 Допускается проводить калибровку гирями общей массой $(0,1 \div 1,0)$ НПВ, однако для повышения точности рекомендуется проводить калибровку с нагрузкой равной НПВ платформы.

5 При калибровке размещать гири в центре платформы или равномерно по ее площади.

6 При калибровке платформа не должна касаться посторонних предметов.






 
 


! Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

 
13.2 Установить платформу весовую (п. 6.2).

13.3 Соединить кабелем блочным платформу весовую с индикатором.


Примечание - Калибровка проводится только при кабельном соединении индикатора с платформой. При соединении индикатора с платформой весовой через радиоканал калибровка невыполнима.

13.4 Войти режим калибровки:

 	8 8 8 8 8.8	  	<p>Включить индикатор. Во время теста нажать кнопку  и, удерживая ее, нажать кнопку .</p> <p>При появлении сообщения «CALbr», снова нажать кнопку .</p> <p>После появления сообщения «SET P» весы включатся в режим калибровки.</p> <p>На индикаторе появится число с мигающей цифрой в старшем разряде.</p>
	C A L b r		
	S E t P		
	X X X X X.X _{kg}		

Мигающая цифра 

 





Примечания

1 Если в течение 2 секунд кнопка  не будет нажата, весы перейдут в рабочий режим и операцию входа в режим калибровки потребует повторить.

2 Здесь и далее X-любая цифра.

13.5 Набрать на индикаторе общее значение массы гирь, которыми будет проводиться калибровка.

Например, для проведения калибровки гирями с общей массой 500 кг, необходимо набрать на индикаторе 0500.0:

 	0 0 5 0 0.X _{kg}	<p>Набор значения мигающей цифры осуществляется нажатием кнопки , переход к следующему разряду нажатием кнопки .</p>
	0 0 5 0 0.0 _{kg}	<p>После набора цифры в младшем разряде нажать кнопку . Мигание прекратится.</p>




Примечания



1 Если набранное значение окажется за допустимыми пределами (0,1 ÷ 1,0) НПВ появится сообщение «BAD».


2 Сообщения может не быть, если ошибочно набранное значение все-таки оказалось в допустимых пределах (0,1 ÷ 1,0) НПВ.

 
3 Чтобы внести исправления, достаточно нажать кнопку  и повторить набор.


 
13.6 Произвести калибровку:

	C L b 0		<p>Нажать кнопку . На индикаторе появится сообщение «CLb 0» и далее произвольное число.</p>
	X X.X _{kg}		



 Нажать кнопку T . На индикаторе появится сообщение «CLb P» и затем нулевая масса. В левой части индикатора замигает точка.

Мигающая точка
 


 Расположить в центре платформы гири, общей массой, равной значению, ранее набранному на цифровом индикаторе (500 кг).



 Нажать кнопку T . На индикаторе появится значение массы, на величину которой проводилась калибровка. Точка засветится в непрерывном режиме.

Примечания

1 Кнопку T нажимать только при высвечивании символа «kg», показывающего окончание процесса взвешивания.

2 Допустимый разброс показаний индикатора $\pm e$.

 
13.7 Снять гири с платформы. Выключить индикатор.

13.8 Провести поверку платформы весовой.

! Память платформы весовой содержит код, который изменяется при каждой калибровке. Код после поверки платформы должен быть записан поверителем в заключении о поверке (п.18). Если при просмотре код не совпадет с кодом, записанным при последней поверке, значит платформа подвергалась калибровке, но не предъявлялась поверителю.

Для просмотра кода:



В режиме взвешивания нажатием кнопки MENU войти в меню оператора. Нажимая кнопку  выбрать «COdE». Нажать кнопку T . На индикаторе высветится код.

Для выхода:



Нажатие кнопки MENU - возврат в исходное меню.



Нажатие кнопки T - возврат в режим теста индикатора.

14 Возможные неисправности

Возможные неисправности и сообщения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

№	Признаки неисправностей	Возможные причины неисправностей	Способы устранения
1	Индикатор не светится	Неисправность индикатора	Обратиться в центр технического обслуживания
2	Сообщение: «Error»	Неисправен один или несколько датчиков весовой платформы	Обратиться в центр технического обслуживания

3	Сообщение: «BAD»	Ошибка ввода данных (при изменении параметров или режимов работы весов)	Повторить ввод данных в соответствии руководством по эксплуатации
4	Сообщение: «LOAD»	При включении весов платформа была нагружена Неисправность датчиков весовой платформы	Убрать нагрузку с платформы Обратиться в центр технического обслуживания
В случае выявления других неисправностей см. руководство по эксплуатации «Система индикации SI 4D»			

15 Поверка платформы

Периодическую поверку платформы проводить в соответствии с ГОСТ 8.453. Межповерочный интервал не более 1 года. Средства поверки - гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001.

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 4274-029-27450820-2007 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителю, но не более 18 месяцев со дня производства.

16.3 Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие, если потребителем будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ, изложенным в п.3 настоящего руководства. Потребитель обязан обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание (см. «Центры технического обслуживания») для отметки в корешке гарантийного талона (см. Приложение А).

16.4 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы продавца
- самостоятельной калибровке платформы;
- нарушении правил хранения и эксплуатации;
- нарушении правил ухода;
- выходе из строя вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.;
- при отсутствии отметки и печати продавца.

! Последующее гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

17 Свидетельство о приемке

Платформа весовая 4D-P-

заводской номер _____

соответствуют ТУ 4274-029-27450820-2007 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 200 ____ г

М.П.

Представитель ОТК

18 Заключение о поверке

Платформа весовая 4D-P-

заводской номер _____

На основании первичной поверки платформа весовая признана годной и допущена к применению.

№	Код калибровки	Дата поверки	Подпись и клеймо поверителя
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			



Корешок гарантийного талона

Платформа весовая 4D-P-

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56

 
Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт

Фамилия и подпись _____ М.П.

Остается у потребителя



Гарантийный талон

Форма - А

Платформа весовая 4D-P-

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 15, лит.А; Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56

Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт

Фамилия и подпись _____ М.П.

Отправляется в ЗАО «МАССА-К»

Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО "МАССА-К"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812)346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта: тел.(812)542-85-44
Отдел маркетинга: тел./факс (812)327-55-47, тел. (812)346-57-02

E-mail: info@massa.ru, <http://www.massa.ru>